



**Рекомендации по применению  
электролизных газовых установок типа «ЛИГА»  
для сварки низкоуглеродных сталей и  
высокотемпературной пайки металлов.**

**Санкт-Петербург**

**2013**

## **1. Основные особенности кислородо-водородного пламени с углеводородными добавками.**

- 1.1. Более низкая теплотворная способность и температура по сравнению с ацетилено-кислородным пламенем.
- 1.2. Невозможность изменять соотношение основных компонентов (окислительно-восстановительных характеристик) пламени кислорода и водорода за счет электролизного блока установки.
- 1.3. Изменение окислительно-восстановительного характера пламени достигается за счет насыщения смеси кислорода и водорода парами углеводородов (бензин, бензол, гексан).
- 1.4. Соотношение смеси газов в пламени отличается количественно от соотношения газов в пламени кислородо-ацетиленовой или кислородо-пропановой горелки (более  $H_2O$  и меньше  $CO_2$ )
- 1.5. Восстановительный потенциал кислородо-ацетиленового пламени больше по сравнению с кислородо-водородным пламенем .

## **2. Основные условия проведения сварки кислородно-водородным пламенем исходя из указанных выше особенностей пламени.**

- 2.1. Правильный подбор расхода (производительности) кислородо-водородной смеси, диаметр сопла в зависимости от толщины и размеров свариваемых деталей.

Соотношение диаметра сопла и производительности аппарата определяет скорость истечения смеси из сопла («жесткое» или «мягкое» пламя). Скорость истечения должна быть такова, чтобы в процессе сварки не было раздувания сварочной ванночки с одной стороны, а с другой чтобы пламя «сидело» на сопле, а не уходило во внутрь горелки. Производительность установки регулируется с помощью регулятора «количества смеси» установленного на лицевой панели основного блока установки.

- 2.2. Применение соответствующей углеводородной добавки.

В качестве углеводородных добавок могут выступать предельные или непредельные углеводороды с температурами кипения от  $30^0$  до  $80^0$  с. (Бензины, гексан, гептан - предельные углеводороды; бензол, толуол - непредельные углеводороды).

Предпочтительнее в качестве добавки в кислородно-водородную смесь выбирать бензол, пары которого значительно повышают восстановительный потенциал пламени по сравнению с другими углеводородами.

- 2.3. Подбор количества добавки в кислородно-водородную смесь.

Введение избыточного количества углеводородной добавки приводит к некоторому снижению температуры пламени. Недостаток углеводородной добавки приводит к кипению сварочной ванночки и повышенному образованию окислов (шлаков). Подбор производится опытным путем по состоянию сварочной ванночки. С помощью регулятора «качества смеси», установленного

на охладителе-обогастителе или на горелке, при этом должны изменяться цвет пламени и размеры его ядра. Зеркало сварочной ванночки должно быть спокойным, без кипения, без образования большого количества искр. Допускается образование окислов (шлака) по краям сварочной ванночки.

#### 2.4. Подбор сварочной присадочной проволоки .

Учитывая меньший восстановительный потенциал кислородно-водородного пламени, следует применять присадочную проволоку с легированием марганцем и кремнием СВ-08Г2С, СВ-08ГС.

Применение проволоки СВ-08 и СВ-08А приводит к повышенному шлакованию и пористости шва.

#### 2.5. Особенности работы при использовании кислородно-водородного пламени с углеводородными добавками.

Учитывая меньшую теплотворную способность и меньшую температуру, кислородно-водородного пламени по сравнению с ацетилено-кислородным, требуется большее время прогрева и более медленное выполнение сварки.

В связи с меньшей глубиной проплава кромки свариваемых деталей должны толщиной более 3 мм быть с разделкой, а кромки деталей с небольшой толщиной (1-2 мм) должны быть установлены для сварки с зазором =0,5-0,7 мм.

Амплитуда движений горелки должна быть такой, чтобы сварочная ванночка находилась в восстановительной зоне пламени. Восстановительная зона пламени распространяется не более 1-3 мм от конца ядра пламени (в зависимости от производительности).

### 3. Рекомендации по применению аппаратов «ЛИГА» для пайки металлов.

Кислородно-водородное пламя с углеводородными добавками можно применять при всех видах газопламенных паяльных работ. Ограничение применения могут наложить только габариты изделия, подлежащего пайке из-за невозможности нагреть его до температуры необходимой для расплавления припоя.

Необходимую мощность пламени при пайке приблизительно можно определить по формуле

$V=kS$ , где  $V$  расход горючего (газа л/час)

$S$  - толщина наиболее массивной детали (мм).

$K$  - коэффициент учитывающий свойства металлов (л/ч. мм.)

Значение  $K$  следующие:

$K = 100-200$  углеводистые стали

$K = \text{до } 70$  коррозионные стойкие сплавы

$K = 150-250$  медь

$K = 100-120$  латунь

- 3.1. Необходимые условия для выполнения паяного соединения.
- 3.1.1. Выбор припоя по совместимости с металлом изделий (ниже приведены основные виды припоев)
- 3.1.2. Подготовка поверхностей подлежащих пайке (травление, механическая очистка).
- 3.1.3. Обеспечение величины и равномерности зазора при пайке.

<i><b>Припой</b></i>	<i><b>Зазоры при пайке</b></i>	
	медь и её сплавы	стали
Серебряные	0,05 - 0,25	0,03 - 0,12
Медноцинковые и медно-фосфористые	0,06-0,3	0,12 - 0,15

Примечание: При пайке алюминиевых сплавов зазоры паяных швов и величины нахлестов определяются опытным путем по степени заполнения зазора припоем.

- 3.1.4. Правильный подбор флюса, обеспечивает защиту расплавленных припоев от окисления, растворение окислов образуемых при нагреве, растекание припоя.
- 3.1.5. Пламя должно быть мягким с избытком углеводородной добавки. Нагрев необходимо вести равномерно широким факелом, не касаясь ядром пламени ни флюса, ни припоя до температуры расплавления припоя.
- 3.2. Рекомендуемые припои и флюсы для высокотемпературной пайки низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

<i><b>Флюсы</b></i>	<i><b>Припои</b></i>
Бура, борная кислота	Л63, Л68, ЛОК 62-06-04
ПВ200, ПВ209	ЛОК 59-1-03
ПВ 201	ПМЦ 36
ФК-235	ПМЦ 58-5

- 3.3. Рекомендуемые припои и флюсы без высокотемпературной пайки высоколегированных коррозионно-стойких сталей.

<i><b>Флюсы</b></i>	<i><b>Припои</b></i>
ПВ - 209	ПСр 45
ФК - 235	ПСр 72
	МЦФЖ
	П-81
	ПСрФ 2-5

3.4. Рекомендуемые припои и флюсы для высокотемпературной пайки меди и её сплавов.

<i><b>Флюсы</b></i>	<i><b>Припои</b></i>
Бура, борная кислота ПВ - 209 П - 235	ПМЦ 36 МЦФЖ П-14 МФ1 ПФ 07 ПСр 45 Пср 72

3.5. Рекомендуемые флюсы и припои для пайки алюминия и его сплавов.

<i><b>Флюсы</b></i>	<i><b>Припои</b></i>
34 А Ф 3	34 А 35 А В 65 Германиевый № 1